

На оснсву члана 40. Закона с мерним јединицама и мерилима ("Службени лист СФРЈ", бр. 13/76 и 74/80), директор Савезног завода за мере и драгоцене метале прописује

МЕТРОЛОШКО УПУТСТВО

за преглед мерила масе - ваге са неаутоматским функционисањем Max
мерења преко 9 000 кг

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Овим упутством прописује се начин прегледа и
живогосања мерила масе - вага са неаутоматским функционисањем (у да-
љем тексту: ваге), Max мерења масе преко 9 000 кг која одговарају
условима прописаним Правилником о метролошким условима за мерила ма-
се са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) и (IV)
објављеним у "Службеном листу СФРЈ", бр. 55/82 (у даљем тексту:
Правилник).

1.2. Ово метролошко упутство означава се скраћено,
ознаком МУР.М-3/1.

1.3. Према овом упутству обављају се први и повреме-
ни прегледи, а, по потреби, и прегледи у раду.

1.4. Ваге Max мерења - масе преко 9 000 кг прегледа-
ју се на месту уградње.

1.5. У изузетним случајевима, ако су испуњени услови
прописани овим упутством, могу се по овом упутству прегледати и ваге
Max мерења масе мање од 9 000 кг,

2. ОПРЕМА ЗА ПРЕГЛЕД

2.1. Опрема за преглед (први, повремени и у раду) састоји се од:

1) контролних тегова класе тачности M_1 који морају испуњавати услове прописане Правилником о метролошким условима за тегове ("Службени лист СФРЈ", бр. 12/80) и Правилником о метролошким условима за контролне тегове са називним масама од 500 kg и 1 000 kg ("Службени лист СФРЈ", бр. 53/78);

2) одговарајућег оптерећења. Избор оптерећења зависи од врсте и места испитивања ваге;

3) мерила за мерење дужине (мерна трака дужине 2 m, са милиметарском поделом).

3. НАЧИН ПРЕГЛЕДА

3.1. Пре довођења показивача ваге на нулти положај, на мост ваге треба ставити контролне тегове који одговарају износу од 1,5 подељка d или 1,5 испитног подељка e (у даљем тексту: утарирани контролни тегови). Исти износ контролних тегова стави се поред пријемника ваге ради додавања у току испитивања. Величине ових тегова треба тако одабрати да се комбиновањем могу добити различити износи.

3.2. Покразивач се у нулти положај доводи финим та-рирањем.

3.3. Испитивање непроменљивости нуле неоптерећене ваге врши се на следећи начин:

1) у табелу 1 колона 2 упише се маса утарираних контролних тегова (T_0);

2) положај равнотеже ваге поремети се извођењем показвача ваге из равнотежног положаја или стављањем и уклањањем оптерећења са ваге (прелаз возила преко ваге).

Ако се показивач растерећене ваге не врати у нулти положај, додају се или се одузимају утарирани контролни тегови, чиме се показивач ваге доведе у нулти равнотежни положај, с тим што се масе додатих или одузетих тегова уписује као (T_1) у табелу 1 колона 2.

Наведене радње изводе се још два пута, а масе додатих или одузетих тегова уписују се у табелу 1 као (T_2 и T_3);

3) разлике ($T_o - T_i$) уписују се у табелу 1 колона 3 и не смеју бити веће од границе допуштене грешке (у даљем тексту: ГДГ) дате у колони 4, која износи $\pm 0,25 d$, односно $\pm 0,25 e$.

3.4. Испитивање осетљивост неоптерећене ваге врши се додавањем или одузимањем, са пријемника оптререћења, тега називне масе једнаке вредности подељка d , односно испитног подељка e или на дигиталним вагама у износу од 1 до 1,4 подељка. Вредност масе тега уписује се у табелу 2 колона 1.

Постављени тег (дометак) мора да изазове отклон:

1) најмање 5 mm на вагама са неаутоматским положајем равнотеже;

2) најмање 0,7 подељка на вагама са аутоматским положајем равнотеже.

На вагама са показним уређајем са прекидним показивањем мора се проузроковати промена претходног показивања за један подељак.

Стварни отклон уписује се у табелу 2 колона 2.

3.5. Испитивање непроменљивости (стабилности) друмских и шинских вага, са расположивим возилом, односно колима.

Испитивање се састоји у мерењу возила, четири пута на истом месту пријемника ваге, под непромењеним условима (износ утарираних тегова уписује се у колону 5 табела 1).

Разлика између максимално утариране вредности и минимално утариране вредности уписује се у колону 6 табеле 1 и она не сме бити већа од апсолутне вредности ГДГ за дато оптерећење, односно 0,5 d за оптерећење до 500 d, 1 d за оптерећење од 500 d до 2 000 d и 1,5 d за оптерећења од 2 000 d до 5 000 d.

3.6. Испитивање осетљивости шинских и друмских вага при оптерећењу, са расположивим возилом.

Расположиво возило поставља се на пријемник оптерећења, показивач ваге доводи се у равнотежни положај и на пријемник се поставља тег називне масе у вредности подељка d, а добијени отклони уписују се у колону 4 табела 2.

3.7. Испитивање показивања ваге зависно од положаја оптерећења на пријемнику оптерећења (испитивање ексцентричности, са возилом).

Шинско или друмско возило поставља се на пријемник ваге у најнеповољније положаје и уписују се износи утарираних тегова, који су стављени ради дођења показивача ваге у исти равнотежни положај. Износи тегова уписују се у колону 1, 2 и 3 табеле 3.

Разлика између највеће и најмање вредности утарираних тегова из колона 1, 2 и 3 уписује се у колону 4 и она не сме бити већа од апсолутне вредности ГДГ за дато оптерећење, односно 0,5 d за оптерећења од 500 d, 1 d за оптерећења од 500 d до 2 000 d и 1,5 d за оптерећења од 2 000 d до 5 000 d. Ти подаци уписују се у табелу 3 колона 5.

3.8. Испитивање показивања ваге зависно од положаја контролних тегова на пријемнику оптерећења (испитивање ексцентричности, са контролним теговима).

Маса контролних тегова класе тачности M_1 зависи од Max мерења ваге, и то за ваге:

1) Max мерења масе до 50 000 кг, маса контролних тегова износи $\frac{Max}{5}$;

2) Max мерења већег од 50 000 кг, а мањег од 100 000 кг маса контролних тегова износи 10 000 кг;

3) Max мерења већег од 100 000 кг, Завод, за сваки појединачни случај, одређује масу контролних тегова.

Места на пријемнику оптерећења ваге на која се постављају контролни тегови приликом испитивања ослонаца означена су на скицима (a, b, c и d) - бројевима, а приликом испитивања страна шинских вага - бројевима у кругу, и то за ваге са:

- а) четири ослонца;
- б) шест ослонаца;
- в) осам ослонаца, са непрекинутим мостом;
- г) осам ослонаца, са два моста.

Приликом испитивања углова и страна, зависно од места постављања тегова (место означено бројем на одговарајућој скици), износ утарирањих контролних тегова којима се вага доводи у равнотежни положај уписује се у одговарајућу колону табеле 4.

Разлика између највећег и најмањег износа утарирањих контролних тегова уписује се у табелу 3 колона 6 ($T_{max} - T_{min}$) и не сме бити већа од 0,5 d, односно 0,5 e.

3.9. Испитивање тачности ваге може се вршити на три начина:

- 1) скраћеним штафетним поступком;
- 2) штафетним поступком;
- 3) потпуним поступком.

3.9.1. Скраћени штафетни поступак састоји се од испитивања мерне направе ваге и испитивања комплетне ваге. Мерна направа може бити раније испитана и потребно је да има потврду са резултатима испитивања делова мерних опсега (S' и \bar{S}') или се испитивање мерне направе врши на лицу места пре почетка испитивања ваге, да би се одредиле грешке делова мерних опсега \bar{S}' и S'' .

Испитивање тачност ваге врши се контролним теговима у износу једне петине мерења ваге за ваге Max мерења масе до 50 000 kg а од 50 000 kg до 100 000 kg теговима у износу од 10 000 kg.

3.9.1.1. Показивач ваге доводи се у нулти положај, а вредност утарирањих контролних тегова уписује се у табелу 5 колона 2 као T_1 .

3.9.1.2. На средину моста ваге стављају се контролни тегови у износу првог дела мерног опсега чија је вредност масе уписана у колону 1 ($N = \dots$, kg) и показивач ваге се доводи у одговарајући положај. Показивач ваге доводи се у равнотежни положај утарирањим теговима и њихова вредност масе уписује се у колону 2 као T_N .

3.9.1.3. Контролни тегови се скидају са пријемника ваге и вага се доводи у нулти положај. Износ утарирањих тегова уписује се у колону 2 као T_2 . Разлика масе између утарирањих тегова $T_1 - T_2$ не сме бити већа од 0,25 d.

3.9.1.4. У колону 3 табеле 5 уписују се вредности масе $T_1 - T_N$ и $T_2 - T_N$, а њихова средња вредност уписује се у колону 4. као вредност укупне грешке првог мерног дела мерног опсева V' .

3.9.1.5. У колону 5 табела 5 уписује се грешка првог дела мерног опсега мерне направе S' .

Разлика између $V' - S'$ даје грешку преосних односа подносне конструкције до мерне направе и као вредност Z' уписује се у колону 6 табеле 5.

3.9.1.6. ГДГ за Z' износе $\pm 0,2 d$, односно $\pm 0,2 e$ и уписују се у колону 7.

3.9.1.7. Показивач ваге поставља се у почетни положај другог дела мernог опсега помоћу непознатог терета и доводи у равнотежни положај са утарираним теговима, а њихова вредност уписује се у табелу 6 колона 2 као T_1 .

3.9.1.8. На пријемник оптерећења ваге постављају се контролни тегови у износу другог дела мernог опсега и износ утарираних тегова уписује се у колону 2 као T_N .

3.9.1.9. С обзиром на то да је на пријенику оптерећења ваге Max оптерећење, треба измерити угиб моста на средини ваге и уписати га у образац под тачком 6 (ова испитивања се изводе приликом првог прегледа ваге са четири ослонца).

3.9.1.10. При Max оптерећењу ваге треба испитати неизменљивост (стабилност) и осетљивост ваге као што је описано у тачкама 3.3. и 3.4. и добијене вредности уписати у табелу 1 колона 8, 9 и 10, односно табелу 2 колона 6 и 7.

3.9.1.11. Контролни тегови скидају се са пријемника оптерећења, показивач ваге доводи се у равнотежни положај, а износ масе утарираних тегова уписује се у табелу 6 колона 2 као T_2 .

Разлика масе између утарираних тегова $T_1 - T_2$ не сме бити већа од $0,25 d$.

3.9.1.12. Разлике масе између $T_1 - T_N$ и $T_2 - T_N$ уписују се у колону 3, а њихова средња вредност уписује се у колону 4 табеле 6 као вредност укупне грешке другог дела мernог опсега.

3.9.1.13. У колону 5 табела 6 уписује се грешка другог дела мernог опсега мрнне направе S'' . Разлика $Z'' - S''$ чини грешку преносних односа подмосне конструкције и уписује се у колону 7 табеле 6.

3.9.2. Штафетни поступак примењује се на ваге на којима се не може извршити одвојено (посебно) испитивање мерне направе, ни испитивање ваге контролним теговима до Max мерења ваге.

3.9.2.1. Најмања потребна маса контролних тегова износи једну петину од Max мерења ваге.

3.9.2.2. Испитивање тачности ваге започиње тако што се на пријемник оптерећења ставља сва расположива маса контролних тегова и врши се упоређивање показивања ваге и масе контролних тегова.

3.9.2.3. Контролни тегови скидају се са пријемника оптерећења и замењују погодним непознатим оптерећењем, с тим што се показивач доводи у претходни равнотежни положај (у тачку претходно проверену са контролним теговима). Поред тога оптерећења, ставља се поново укупна маса контролних тегова и утврђује се тачност у новој тачки поређењем позакивања ваге и износа контролних тегова.

3.9.2.4. Контролни тегови и непознато оптерећење скидају се са ваге и замењују оптерећењем. Затим се постављају контролни тегови (тачка 3.9.2.2.) и проверава се следећа тачка на ваги. Овај поступак се понавља до Max мерења ваге.

3.9.2.5. ГДГ за ваге класе гачности (III) дате су у дијаграму обрасца, у који треба убележити грешке ваге.

3.9.3. Потпуни поступак (испитивање ваге са контролним теговима у целом опсегу мерења) примењују се на ваге на којима не може посебно испитивати мерна направа.

3.9.3.1. Вага се испитује тако што се потпуно оптерећује контролним теговима до Max мерења, а тачност се утврђује поређењем показивања ваге и контролних тегова стављених на пријемник оптерећења ваге. Грешке се уписују у дијаграм у обрасцу.

3.10. Контрола промене нултог положаја.

3.10.1. Промена нултог положаја контролише се после скидања оптерећења са ваге, при чему треба установити нулти положај са утарираним теговима и њихов износ уписати као вредност T_k у табелу 7 колона 1.

3.10.2. Поређење се врши са вредношћу T_1 из табеле 5. Вредност T_1 уписује се у табелу 7 колона 2 Разлика $T_k - T_1$ уписује се у колону 3 и не сме бити већа од допуштене грешке 0,5 d. На крају испитивања скидају се сви утарирани тегови и вагу се истарира.

3.11. Испитивање уређаја за тару.

Ако вага има уређај за тару, његову тачност испитује се као и тачност ваге.

3.12. Испитивање уређаја за штампање.

Уређај за штампање испитује се упоредо са испитивањем тачности ваге, ако мерна направа није раније прегледана.

Разлика између показивања ваге и штампаних резултата не сме бити већа од апсолутне вредности границе допуштене грешке за дато оптерећење.

3.13. Ако се прегледом утврди да је вага исправна, жигоше се на начин одређен у одобрењу.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

4.1. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство за преглед вага са помичним, котурастим и дometним теговима, акт Завода бр. 11.3781/1, од 3. јуна 1967. године.

4.2. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања
у "Гланику" Савезног завода за мере и драгоцене метале.

Бр. 0202-1453

27. априла 1983. године

ДИРЕКТОР,

Београд

Милисав Војичић, с.р

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE
B E O G R A D

KONTROLA MERA I DRAGOCENIH METALA

PODACI ISPITIVANJA
(skraćeni štafetni postupak)

Vaga _____ sa _____

Vlasnik vage _____

Mesto postavljenja _____

Proizvodjac vage _____

merne naprave _____

Fabrički broj vage _____, Sl.oznaka vage _____
merne naprave _____ merne naprave _____

Max _____ kg + _____ kg

Najmanji podeljak d Δ _____ kg Ispitni podeljak e δ _____ kg

Registerski broj merne naprave _____ Ispitana god. KM _____

1) STABILNOST (NEPROMENLJIVOST)

T. 1.

NEOPTEREĆENA VAGA				OPTEREĆENA VAGA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAĐENO	RAZLIKA	G D G		NAĐENO	RAZLIKA	G D G	NAĐENO	RAZLIKA	G D G
T_0	$T_0 - T_1$				$T_{max} - T_{min}$			$T_{max} - T_{min}$	
T_1						$0,5d$			$0,5d$
T_2						$1d$			$1d$
T_3			$= \dots kg$		$= \dots kg$	$1,5d$			$1,5d$

2) JOSETLJIVOST

T. 2.

NEOPTEREĆENA VAGA			OPTEREĆENA VAGA			
1	2	3	4	5	6	7
DOSEČAK	OTKLON (mm)	MINIMUM	OTKLON (mm)	MINIMUM	OTKLON (mm)	MINIMUM
$d_{(e)} = \dots kg$		5 mm		5 mm		5 mm
$d_{(d)} = \dots kg$		$0,7d$		$0,7d$		$0,7d$
$1-1,4d = \dots kg$	$1d$		d		d	

3) EKSCENTRIČNOST (STRANE I UGOLOVI)

T. 3

MASA VOZILA _____ kg					MASA TEGOVA _____ kg		
1	2	3	4	5	6	7	
LEVO	SREDINA	DESNO	$T_{max} - T_{min}$	G D G	$T_{max} - T_{min}$	G D G	
$T_1 = \dots kg$	$T_2 = \dots kg$	$T_3 = \dots kg$	$= \dots kg$	$0,5, 1, 1,5 d$	$= \dots kg$	$= 0,5d = \dots kg$	


385

* a

* b

* c

* d

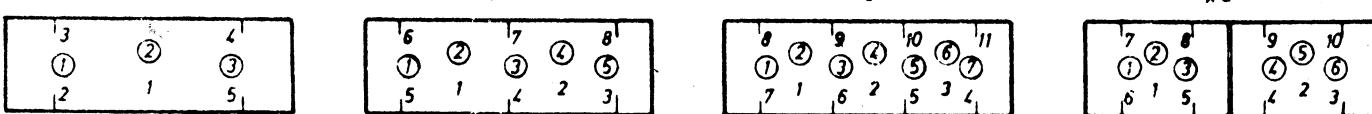

T. 4.

POČETNA TARA $\geq 1,5d$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	G D G $0,5d$
	MESTO OPTEREĆENJA											
$T_0 = \dots kg$	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}	T_{11}	

* ZAOKRUŽITI (ZAVISNO OD BROJA OSLONACA)

4) PRVI DEO MERNOG OPSEGA

T. 5.

1	2	3	4	5	6	7
OPTERECENJE	UTARIRANI TEGOVI	$T_1 - T_N =$	V'	S'	$Z' = V' - S'$	DOPUSTENO ODSTUPANJE
0	$T_1 =$ -----					
$N =$ ----- kg	$T_N =$ -----	$T_2 - T_N =$				$\pm 0,2d$ -----
0	$T_2 =$ -----					


5) DRUGI DEO MERNOG OPSEGA

T. 6.

1	2	3	4	5	6	7
OPTERECENJE	UTARIRANI TEGOVI	$T_1 - T_N =$	V''	S''	$Z'' = V'' - S''$	DOPUSTENO ODSTUPANJE
NEPOZNAT TERET						
$S =$ -----	$T_1 =$ -----	-----				
$S + N$	$T_N =$ -----	$T_2 - T_N =$				$\pm 0,2d$ -----
$S =$ -----	$T_2 =$ -----	-----				

6) UGIB MOSTA $L =$ mm

(L-RASPON IZMEĐU OSLONACA u m)

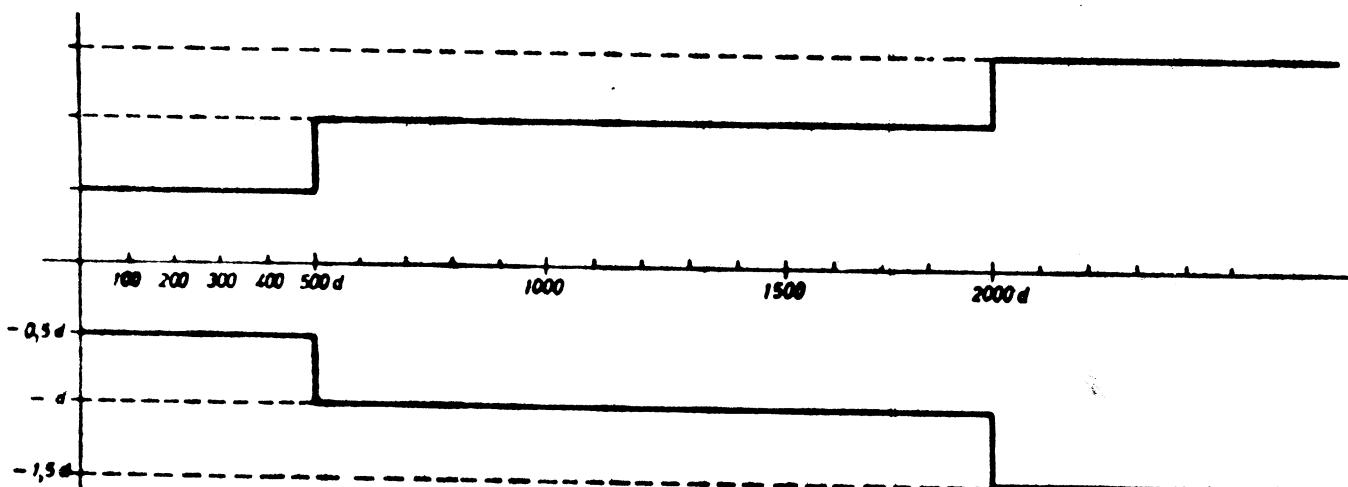

7) PROVERA NULE

T. 7.

1	2	3	4
T_x	T_1	$T_x - T_1$	DOPUSTENO ODSTUP
			0,5 d

VAGA ZIGOSANA DA - NE

RAZLOG ODBIJANJA _____

198 god.

U _____

PREGLED IZVRŠIO _____